BRESCH
GESTION MOTEUR POUR LES PROS

Notice remplacement bloc pompe BITRON 62058

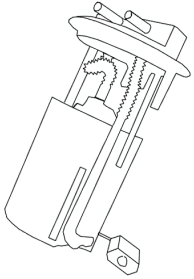

Avant remplacement de la pompe veuillez contrôler :

- Etat du connecteur de l'ancien bloc pompe
- Etat du connecteur du faisceau électrique du véhicule

Si traces de surchauffe sur le connecteur du bloc pompe veuillez impérativement suivre les préconisations dépose/pose du constructeur.
Merci de nous contacter avec l'immatriculation du véhicule.
(le non respect de celles-ci pouvant entraîner une dégradation de la pompe)

ATTENTION

Certains véhicules du groupe RENAULT équipés de ce bloc pompe souffrent d'une dégradation du connecteur du faisceau électrique du véhicule générant un endommagement du connecteur du couvercle du bloc pompe et provoquant des coupures électriques. Le constructeur préconise un remplacement d'une partie du faisceau électrique (Réf. Bresch : **CABREN01**).

Le non respect de ces consignes entraînera la perte de la garantie de la pièce